

Instellen van de ConnectAlarm app met DSC Versie 5.xx kiezers

**LET WEL !!!** Zodra de neo go app heeft gewerkt moet de kiezer volledig gereset worden.

\*8 (instalcode)

851 – 999 – 00

Begin hen nu weer vanaf nul te programmeren

DHCP opzoeken

\*8 (instalcode)

851 – 992

Vast ip adres geven

851 – 001 vast ip adres

851 – 003 standaard gateway

851 – 007 DNS 1

851 – 008 DNS 2 ( 8.8.8.8


851 – 999 – 55 Nu herstart de kiezer

**(NIET OO WANT STAAT DE KIEZER WEER IN FABRIEKSWAARDE)**

Wat heb je nodig?

- TL280 of TL2803G met firmware versie 5.03 of hoger
- DLS software met toegang tot het systeem
- De ConnectAlarm app voor de eindgebruiker
- De ConnectAlarm Activation app voor de installateur

1. Zorg dat sectie 380 optie 1 is ingeschakeld (communicatie ingeschakeld).
2. Zorg dat sectie 382 optie 5 is ingeschakeld (Alternatieve kiezer).
3. Zorg dat op de partities promnummers zijn ingevuld, dit mag ieder willekeurig nummer zijn. Ons voorbeeld is 4017.

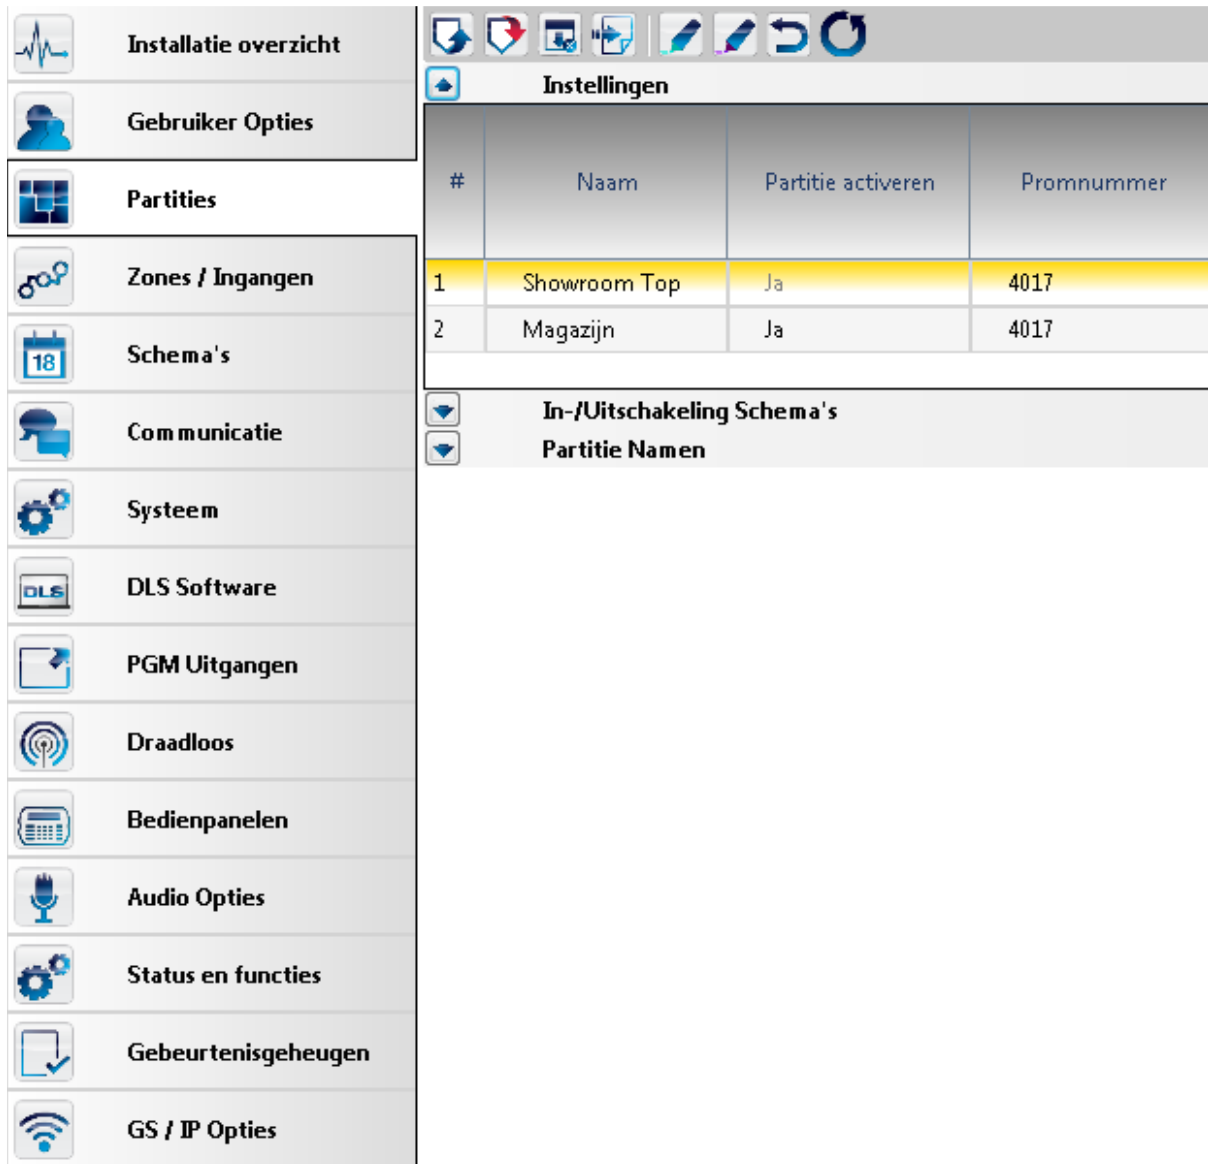

The screenshot shows the software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes options like 'Installatie overzicht', 'Gebruiker Opties', 'Partities', 'Zones / Ingangen', 'Schema's', 'Communicatie', 'Systeem', 'DLS Software', 'PGM Uitgangen', 'Draadloos', 'Bedienpanelen', 'Audio Opties', 'Status en functies', 'Gebeurtenisgeheugen', and 'GS / IP Opties'. The main content area is titled 'Instellingen' and contains a table with the following data:

#	Naam	Partitie activeren	Promnummer
1	Showroom Top	Ja	4017
2	Magazijn	Ja	4017

Below the table, there are two expandable sections: 'In-/Uitschakeling Schema's' and 'Partitie Namen'.

4. Zorg dat bij communicatie en vervolgens communicatie opties gekozen is voor alternatieve kiezer auto route:

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
1	Alternatieve kiezer auto route	D	04 SIA FSK Formaat
2	PSTN Telefoon #2	D	04 SIA FSK Formaat
3	PSTN Telefoon #3	D	04 SIA FSK Formaat
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
[310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017	
[377][011]	Maximaal aantal belpogingen	5	
[377][014]	Wachttijd voor handshake	40	
[377][001] > 1	Alarm en herstel doormelding teller	3	
[377][001] > 3	Onderhoud en herstel doormelding teller	3	
[377][001] > 2	Sabotage en herstel doormelding teller	3	
[377][002] > 1	Doormeldingsvertraging	0	
[377][002] > 2	AC Fout doormeldvertraging	30	
[377][002] > 3	Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10	
[377][003]	Testmelding Cyclus	1	
[377][002] > 4	Lage batterij zone doormeldvertraging	0	
[377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30	
[377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0	


- Vervolgens ga je naar GS/IP en kies je voor ontvanger opties. Bij ethernet ontvanger 1 in de GS/IP opties stel je een promnummer in. Dit promnummer is gebaseerde op het identificatie nummer, wat te vinden is bij sectie [851] [422]. In ons voorbeeld is dit nummer 151014223012. Je laat van dit nummer het 1<sup>ste</sup> en 3<sup>de</sup> getal weg, dit vormt het promnummer. Dat zou voor dit voorbeeld dus 5014223012 zijn.
- Het Ontvanger IP adres stel je in als 52.59.171.55.
- Vervolgens stel je bij domeinnaam in [851][106]: connect.tycomonitor.com.

Installatie overzicht	Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 o	
Gebruiker Opties	Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 2 opt	
Partities	Integratie Opties	Cellulair ontvanger 1 opti	
Zones / Ingangen	Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 2 opti	
Schema's	Diagnostieken		
Communicatie	SMS		
Systeem	Namen		
DLS Software	Remote Firmware Update		
PGM Uitgangen	Status		
Draadloos			
Bedienpanelen			
Audio Opties			
Status en functies			
Gebeurtenisgeheugen			
GS / IP Opties			



  

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
[851][101]	Promnummer	5014223012	
[851][102]	DNIS	000000	
[851][103]	Ontvanger IP	52.59.171.55	
[851][105]	Lokale Poort	3060	
[851][104]	Remote Poort	3061	
[851][026]	Ethernet ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF	
[851][106]	Ethernet ontvanger 1 domein naam	connect.tycomonitor.com	
[851][901] - 1	Ethernet ontvanger 1 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden	



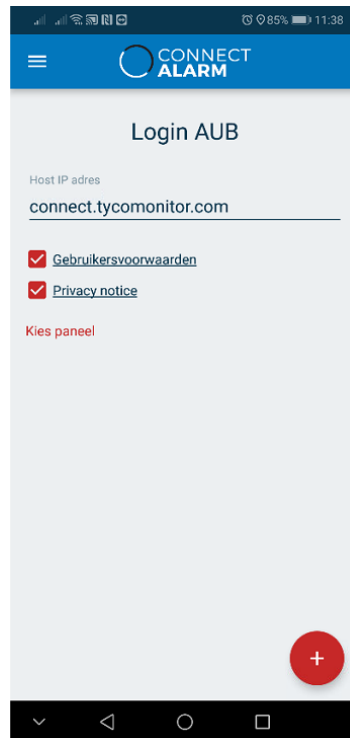


Druk op het rode plusje om een nieuw paneel toe te voegen.  
Vul hier de volledige systeem integratie code in.

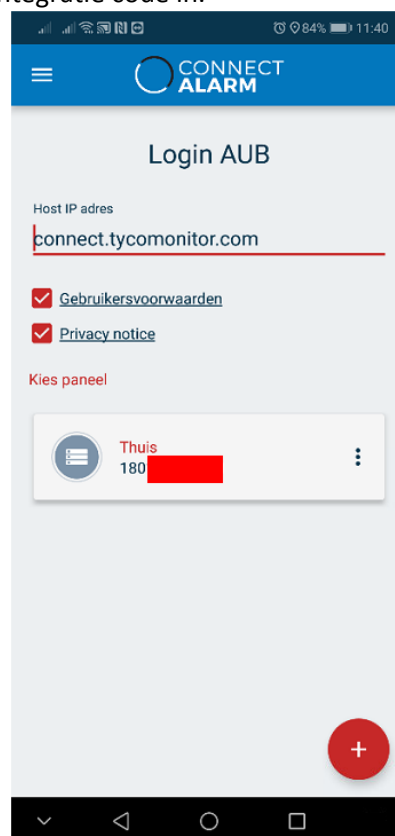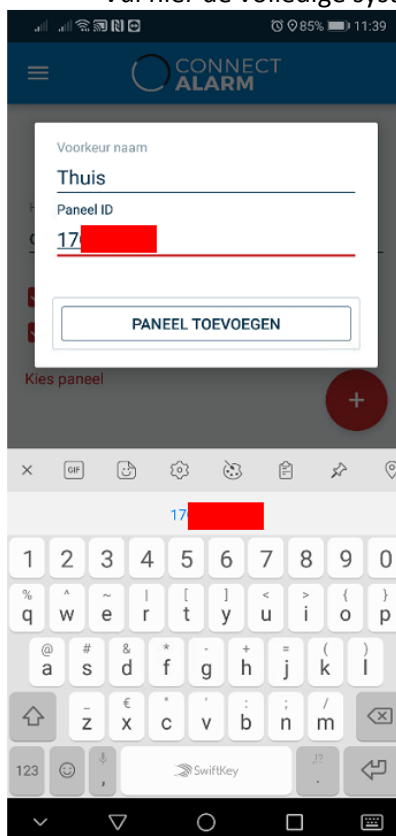


Ga nu naar de Alarm install app, deze heeft u als installateur enkel maar nodig. De activatie gebeurt ook maar eenmalig en werkt daarna voor onbeperkte duur.

Als u de eerste keer gebruik maakt van de app moet u hem registreren  
Dit doe u door rechts onderin op "registreer nieuw account" te klikken  
En dan de gevraagde gegevens in vullen.

Mocht het gebeuren dat u geen paneel kunt toevoegen in de app (met name op IOS) dan kunt u een keer op uw account uitloggen en weer inloggen. Dan zult u het plus teken wel zien rechtsboven.

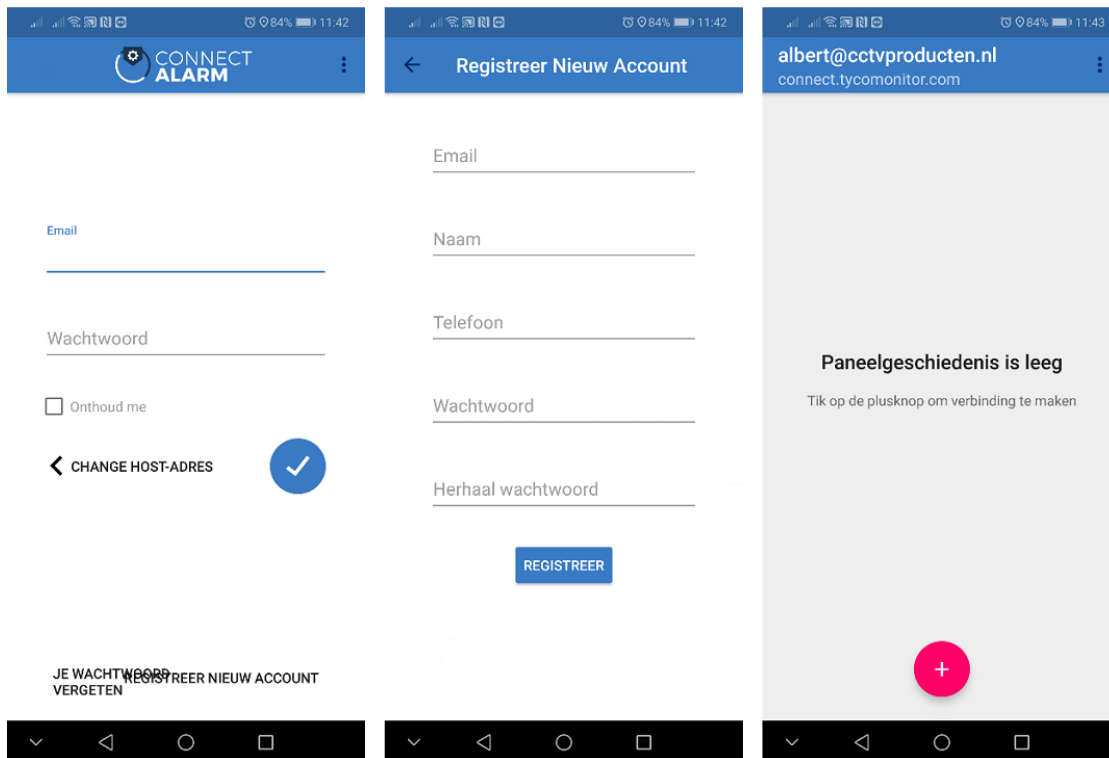

Druk op het plusje rechts onder in en vul hier het volledige systeem integratie code in om de app te activeren.

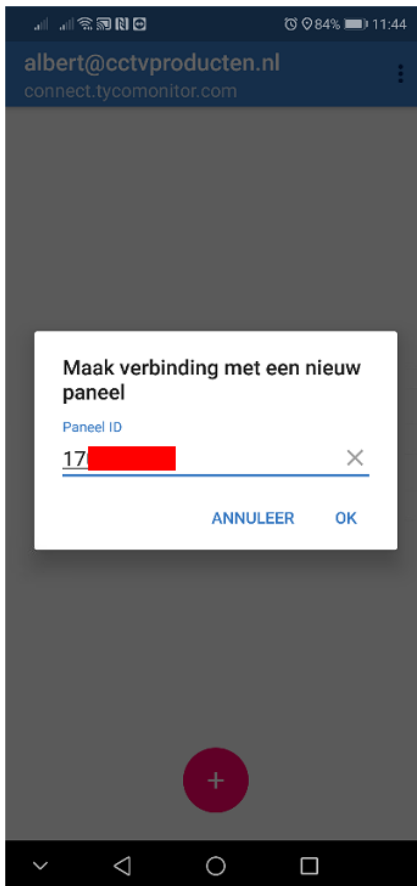


De app voor de eindgebruiker is nu geactiveerd, daar krijgt u een melding van in deze activatie app.


Nu kunt u de eindgebruikers app openen op de telefoon van uw klant.

De eerste keer moet er altijd met een mastercode /supervisor code ingelogd worden

Open de ConnectAlarm app.

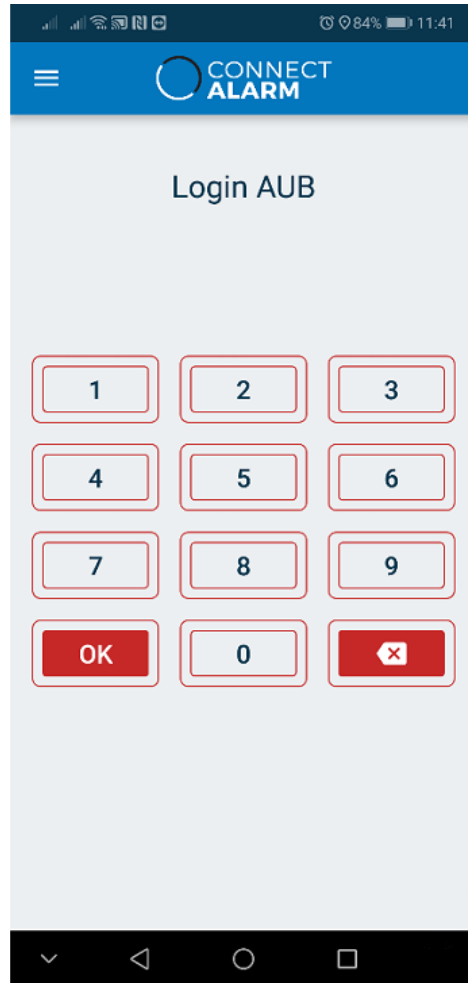




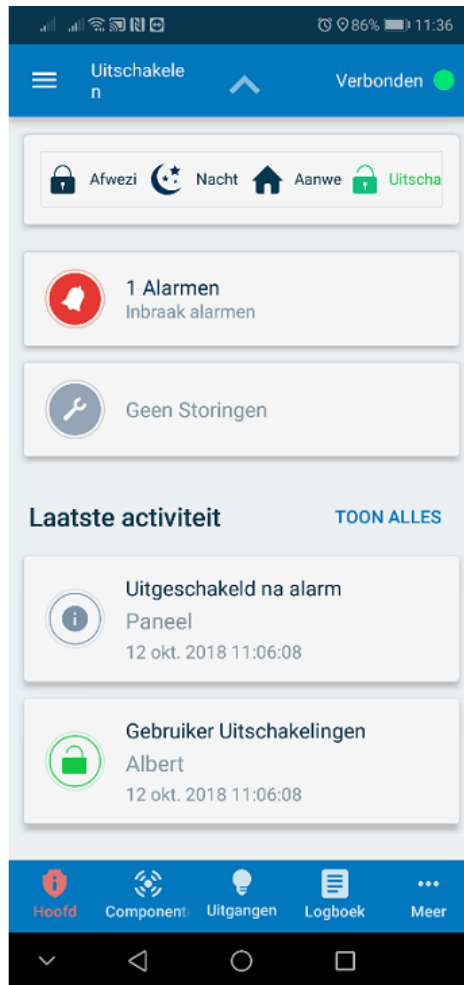


De app is nu actief voor uw eindgebruiker en hij of zij kan nu met zijn eigen gebruikerscode inloggen in de app.

U kunt hier push notificaties aanpassen:

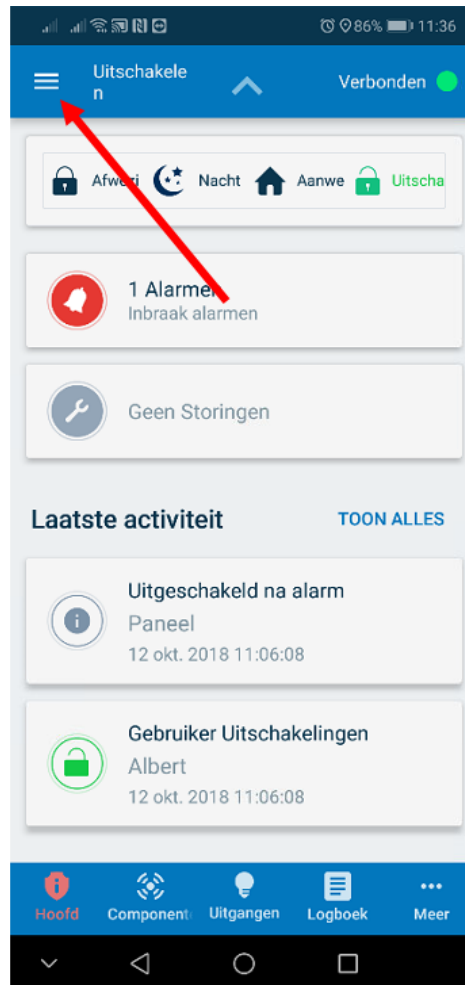

vodafone NL 4G 15:11 55%

# CONNECT ALARM

 **martijn**  
170104725311

- ★ Algemeen
- ⚙ Instellingen
- 🔧 Paneel Instellingen
- ✉ Notificaties
- 👤 Gebruikers
- 📺 Partities
- 👁 Afstandsbediening

Siren  
3 seconden  
Uitgeschakeld  
Siren  
3 seconden  
Uitgeschakeld  
Siren  
3 seconden  
Uitgeschakeld

## PUSH NOTIFICATIES

### Default

Alarm geluid Siren

Geluid tijdsduur 3 seconden

Alarmen Uitgeschakeld

Alarm geluid Siren

Geluid tijdsduur 3 seconden

Herstel Uitgeschakeld

Alarm geluid Siren

Geluid tijdsduur 3 seconden

In- en uitschakelingen Uitgeschakeld

Document opgesteld door ACG 19-10-2018